МИКРОЭЛЕМЕНТНАЯ СИСТЕМА НОРМАТИВОВ, ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ

Д. И. Долгов (к.э.н., доцент кафедры менеджмента и экономики образования Мордовского государственного педагогического института имени М. Е. Евсевьева)


Прежде чем давать описания норм, применяемых при изготовлении станков, рассмотрим порядок проектирования станочного приспособления для отдельного станка с ЧПУ.

Специальное приспособление предназначено для окончательной обработки наружной поверхности детали на токарном станке с ЧПУ. Оно представляет собой разжимную оправку с гофрированными втулками, работающую от пневмопривода.

Приспособление состоит из корпуса 1, закрепляемом на шпинделе станка. На посадочную шейку корпуса установлены два разжимных кольца 4, сжимаемых тягой 3. Для базирования детали в осевом направлении служит кольцо упорное 2.

Расчет зажимных элементов.

По известному значению диаметра d3 базы заготовки находим основные геометрические размеры гофрированной втулки.

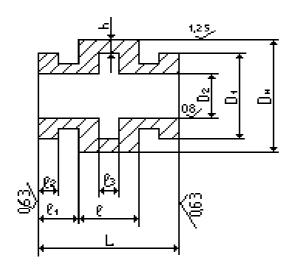

DH=36,98 D₁=35,8 H9; D₂=30 H6; L=24 MM; 1=9 MM; $1_1=8$ MM; $1_2=4,5$ MM; $1_3=5$ MM; $1_3=5$ MM;

Рисунок 1 - Размеры гофрированной втулки

Размеры гофрированной втулки см.выше, $d_3=37^{+0,062}$ мм. Номинальный наружный диаметр гофрированной втулки

$$D_H = d_3 - \Delta \epsilon ap = 37,00 - 0,02 = 36,98 \text{ мм},$$

где Δ гар — гарантированный зазор между базой заготовки и наружным диаметром втулки, мм.

Номинальный диаметр центральной расточки гофрированной втулки

$$d=DH-2h=36,98-0,60=36,38$$
 MM,

где h – толщина стенок втулки, мм.

Приращение наружного диаметра Dн гофрированной втулки для установки заготовки

$$\Delta D H = \delta D H + \delta d3 + \Delta \epsilon a p = 0.004 + 0.062 + 0.020 = 0.086 \text{ мм},$$

где δDH – допуск на наружный диаметр гофрированной втулки, мм; $\delta d3$ – допуск на диаметр базы заготовки, мм.

Основное сжимающее усилие, которое нужно приложить к гофрированной втулке для закрепления заготовки (см.рисунок 16).

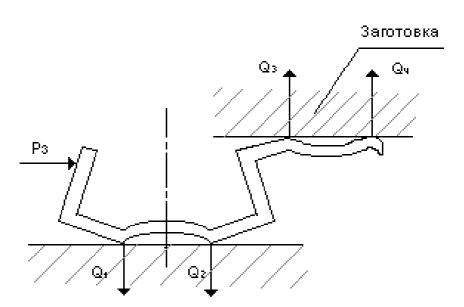


Рисунок 16 - Схема действующих сил

$$P_3 = \frac{\Delta D_H}{x} = \frac{86 \text{мкм}}{0.0133 \text{мкм/H}} = 6460 H$$

Наибольшее напряжение, возникающее в материале гофрированной втулки при нагружении левым сжимным усилием P_3

$$\sigma_{max} = P_3 * \psi = 6460 * 0.28 = 1800 \text{H/MM}^2 = 1800 \text{M} \Pi a,$$

где у – поправочный коэффициент на сжимное усилие.

Принимаем материал втулки сталь 40X, твердость материала HRCэ 46,5...51,5.

Определяем максимальный крутящий момент резания при точении на оправке: имеем t=1 мм; S=0.9 мм/об; V=124.6 м/мин, тогда

$$Pz=10Cp*t^x*S^y*V^u*Kp=10*300*1^1*0.9^{0.75}*124.6^{-0.15}*1.24=1379 H,$$

где х – поправочный коэффициент на глубину резания;

у – поправочный коэффициент на подачу;

и - поправочный коэффициент на скорость резания;

Кр – поправочный коэффициент на составляющую силы резания.

$$M\kappa p = Pz \frac{D}{2} = 1379 \frac{128}{2} = 88200 \text{ H*MM}$$

Число гофрированных втулок оправки принимаем n=2.

Крутящий момент, гарантированно передаваемый спроектированной оправкой

$$M$$
кргар=1,5 $\pi d_3^2 *P_3*n*10^{-2}$ =1,5*3,14*27²*6460*2*10⁻²=226000 $H*$ мм.

Условие
$$\frac{M\kappa p \epsilon ap}{M\kappa p} \ge \kappa$$
 выполняется, т.к. $\frac{226000}{88200} = 2,56 > 2,5$

Таким образом для нормальной работы приспособления необходим привод с осевым усилием не менее 6460 Н.

Проектирование контрольного инструмента.

Калибр предназначен для контроля расположения трех отверстий $\varnothing 12^{+0,43}$ мм.

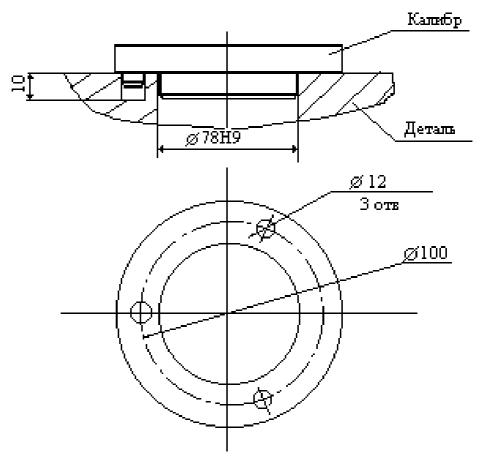


Рисунок 2 - Калибр Определяем размеры направляющей пробки калибра

$$d$$
'noв= d 'ном= 78 мм

$$d$$
'изн= d 'пов- β '=78,000-0,065=77,935 мм,

где β' – суммарный допуск на изготовление и износ пробки. Определяем размеры ненаправляющих пробок калибра

$$dnoe = D + 2\Delta_{\kappa} + \beta + \beta' - 2\Delta = 12 + 2*0,008 + 0,042 + 0,065 - 2*0,25 = 11,623 \text{ MM},$$

где D – наименьший предельный диаметр отверстия детали; $\Delta_{\kappa} - \text{допускаемое отклонение между центрами пробок калибра}$

$$\Delta_{\kappa} = \frac{24}{n} = \frac{24}{3} = 8M\kappa M$$
,

где п – число пробок калибра;

 β - суммарный допуск на изготовление и износ ненаправляющих пробок калибра, мкм;

 Δ - допускаемое отклонение между центрами отверстий детали;

$$dno$$
в- α =11,623- α =11,623-0,018 мм

$$duзH=dnoв-\beta=11,623-0,042=11,581$$
 мм,

где α - допуск на изготовление пробки.

Определяем контрольные размеры калибра

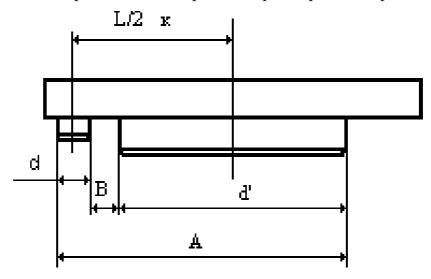


Рисунок 3 - Калибр

$$A$$
н $\delta = \frac{1}{2}(L + \Delta \kappa + d'no\varepsilon + dno\varepsilon) = \frac{1}{2}(100 + 0.008 + 78 + 11.623) = 94.8155$ мм,

$$A$$
нм= $\frac{1}{2}(L$ - $\Delta \kappa$ + d 'no d - α_{I} + d no e - α)= $\frac{1}{2}(100$ - 0 ,008+78- 0 ,03+11,623- 0 ,018)=94,7835 мм;

Внб=
$$\frac{1}{2}(L+\Delta\kappa-d'noв+\alpha-dnoв+\alpha_l)=\frac{1}{2}(100+0,008-11,623+0,018-78+0,03)=5,2165$$
 мм;

$$B$$
нм $=\frac{1}{2}(L$ - $\Delta \kappa$ - d no ∂ - d 'no ∂) $=\frac{1}{2}(100$ - 0 ,008- 11 ,623- 78) $=$ 5,1845 мм.

Допуск на изготовление калибра

$$\gamma$$
=Анб-Анм=94,8155-94,7835=0,032 мм;

$$\gamma_1 = B$$
нб- B нм= $5,2165$ - $5,1845$ = $0,032$ мм.

Исполнительные размеры калибра

А=94,8155-0,032 мм;

 $B=5.1845^{+0.032}$ MM.

Размеры изношенного калибра

$$A$$
из $H = \frac{1}{2}(L - \Delta \kappa + du$ з $H + d$ 'из H) = $\frac{1}{2}(100 - 0,008 + 11,581 + 77,935) = 94,754$ мм;

$$B$$
изн $=\frac{1}{2}(L+\Delta\kappa$ - d изн- d 'изн $)=\frac{1}{2}(100+0,008-11,581-77,935)=5,241$ мм.

Проектирование режущего инструмента

Специальный режущий инструмент – трехступенчатое сверло-зенкер предназначен для обработки трех отверстий под резьбу М10-7H.

Учитывая небольшие размеры обрабатываемых поверхностей, принимаем конструкцию цельной.

Первая ступень – сверло Ø8,4 мм с длиной режущей части 33 мм.

Угол при вершине α_{чр} принимаем 118°.

Угол наклона винтовых канавок ω принимаем 28°.

Шаг винтовой канавки

$$H=\pi^*d^*ctg\,\omega=3,14^*8,4^*ctg\,28\,^\circ=49,8$$
 мм;
Диаметр сердцевины сверла

$$d_0 = (0.15 - 0.19)d = 0.17 * 8.4 = 1.42 \text{ MM};$$

Ширина ленточки f принимаем 0,7 мм.

Высоту затылка t принимаем 0,2 мм.

Форма заготовки сверла – нормальная.

Вторая и третья ступени инструмента формируется как продолжение первой с увеличением диаметра.

У торцевых зубьев (z=2) принимаем $q=12^{\circ}$, задний угол - 8° , обратная конусность калибрующей части - 30° . [14, c.54]

Инструмент изготовлен из быстрорежущей стали Р9К5 с последующим покрытием нитроном титана.

Назначаем хвостик конический Морзе №3 ГОСТ 2847-73.

Проверка инструмента на прочность.

Расчет ведем по наиболее слабому сечению-шейке Ø7,2 мм. Суммарный крутящий момент на инструменте Мк=3,744 Н/м. Суммарная осевая сила Ро=887 Н.

Условие прочности по гипотезе наибольших касательных напряжений имеет вид $\sigma = \sqrt{\sigma^2 + 4\tau^2} \le [\sigma]$ или

$$\sigma = \sqrt{\left(\frac{Po}{F}\right)^2 + 4\left(\frac{M\kappa}{W}\right)^2} = \sqrt{\left(\frac{8,87}{10,1*10^{-1}}\right)^2 + 4\left(\frac{3,744}{4,58*10^{-9}}\right)^2} = 107*10^6 H / M^2$$

где F – площадь поперечного сечения

$$F = \frac{\pi (0.5d)^2}{4} = \frac{3.14(0.5*7.2)^2}{4} = 10.1 \text{ mm}^2.$$

W – осевой момент сопротивления сечения

$$W = \frac{\pi (0.5d)^3}{32} = \frac{3.14(0.5*7.2)^3}{32} = 4.58 \text{MM}^3$$

Условие σ ≤[σ] соблюдается, т.к. 107 мH/м²<120 мH/м².

Ввиду сложности изготовления не только металлорежущих станков, но и технологического оборудования в целом, необходимо рассматривать не нормы изготовления, а микроэлементную систему нормативов, дающую возможность разложить весь технологический процесс до мельчайших движений.

В основе микроэлементной системы нормативов лежит принцип дифференциации трудовых процессов на составные части: прием, действие, движение. Каждый из этих элементов должен иметь в практике нормирования труда объективные признаки классификации и свои четкие границы в трудовых процессах.

Микроэлементные системы нормативов времени разрабатывают трудовые движения и трудовые действия, правильное комбинирование которых позволяет проектировать рациональный состав и структуру трудовых процессов и устанавливать на этой основе продолжительность как отдельных его элементов, так и всего процесса в целом. В этом состоит сущность микроэлементных систем времени и методов нормирования труда.

Первая отечественная система микроэлементных нормативов времени создана в 1930 г. в Ленинградском инженерно - экономическом институте профессором В. М. Иоффе. В этой системе все трудовые движения сведены к двум основным стандартам первичных элементов: взять и переместить.

Наиболее известной системой микроэлементных нормативов является система МТМ, разработанная в 40 - х гг. в США. К настоящему времени имеется несколько модификаций этой системы (МТМ - 2, МТМ - 3).

За рубежом используется ряд других систем микроэлементных нормативов: Уорк Факторо, МОДАПТС, МОСТ. Из этих систем на некоторых предприятиях нашей страны нашла применение система МОДАПТС - модульная система микроэлементных нормативов. Система разработана в 1968 - 1969 гг. группой австралийский специалистов под руководством Г. Хейде и является производной от американской системы МСД, которая в свою очередь построена на основе системы МТМ.

В данной системе все микроэлементные нормативы представлены в виде рисунков. Условные обозначения на рисунке включают самый норматив, выраженный в модах. 1 мод равен 1/7 с со включение надбавки на отдых, равной 10,75 %, а без этой надбавки - 0,129 с = 0,00215 мин. Это время соответствует продолжительности движения пальца.

Имеются компьютеризованные варианты систем элементного нормирования, которые существенно ускоряют расчет норм и повышают их качество.

В нашей стране имеется опыт разработки и применения базовой системы микроэлементных нормативов (БСМ), которая была создана в 80 - х гг. НИИ труда при участии ряда вызов и отраслевых организаций. Как показали результаты сравнительных расчетов, система БСМ лучше МТМ учитывает особенности крупного машиностроения. При нормировании трудоемкости изготовления деталей небольшого веса и габаритов результаты расчетов по БСМ и МТМ не имеют существенных отличий.

Микроэлементные нормативы решительных трудовых движений:

- 1) Незначительное движение пальцев, кисти или руки;
- 2) Движение руки;
- 3) Поворот корпуса;
- 4) Нагибание корпуса;
- 5) Глубокое приседание;
- 6) Один шаг;
- 7) Движение ступени или ноги.

Нормативы темпа работы устанавливают регламентированный темп выполнения работ.

Нормативы времени отдыха устанавливают время регламентированных перерывов.

Различие между нормами и нормативами:

- 1) Норме соответствуют строго определенные значения факторов, определяющие ее величину в условиях конкретного производственного процесса. В отличие от этого нормативы устанавливаются для множества факторов. Именно поэтому единые и типовые нормативы относятся к нормативным материалам. Если использовать математическую терминологию, то норматив следует рассматривать как функцию, которая устанавливает однозначное соответствие между множеством норм или их элементов и влияющих на них факторов. Эта функция может быть создана аналитически, графически или таблично. Нормой является значение функции (нормативной зависимости) при фиксированных значениях аргументов (факторов). Таким образом, различие между нормативом и нормой прежде всего определяется различием между функцией и одним из ее значений;
- 2) Нормативы многократно используются для установления различных норм на работы данного вида. Норма устанавливается только для конкретной работы;
- 3) Нормативы действуют длительное время (пока сохраняется зависимость между нормой и факторами). В отличие от этого нормы должны пересматриваться при изменении условий, на которые они были установлены.

Наряду с общими принципами нормирования труда нормативы по труду должны удовлетворять следующим требованиям:

- 1) Обеспечивать заданный уровень точности норм;
- 2) Учитывать различные варианты условий выполнения нормируемых работ;
 - 3) Быть удобными в использовании.

Первое требование учитывается при установлении допустимых погрешностей нормативов исходя из заданной точности норм и объективно неизбежной вариации параметров производственного процесса.

Второе требование означает необходимость исчерпывающего описания вариантов условий, на которые составлены нормативы.

В соответствии с третьим требованием нормативы должны быть удобными для расчетов норм как «вручную», так и с помощью вычислительной техники.

Для установления нормативных зависимостей требуется следующее:

- 1) Определить состав факторов условий и факторов аргументов;
- 2) Выполнить расчеты или исследования по определению затрат труда при выбранных значениях факторов аргументов;
- 3) На основе получения данных установить соотношение между факторами и величинами нормативных затрат труда.

Трудовой прием - законченная совокупность трудовых действий работника, характеризуемая определенным законченным целевым назначением, и представляющая собой технологически завершенную часть операции из нескольких трудовых действий. Например, прием «установить деталь в патроне токарного станка» имеет определенное и законченное целевое назначение: подготовить заготовку к обработке с креплением в патроне. Он включает следующие действия: поднести деталь к патрону и вставить ее в патрон.

Трудовые приемы в зависимости от назначения подразделяют ся на:

- основные (технологические);
- вспомогательные.

Основные (технологические) приемы предназначены для непосредственного осуществления (реализации) цели данного технологического процесса по изменению физика-химических свойств, формы или положения предмета труда.

Целевое назначение вспомогательных приемов - обеспечение подготовки к выполнению основных приемов.

Приемы объединяются в комплексы приемов. Если приемы объединяются в их технологической последовательности, то создаются технологические комплексы приемов (например, приемы «установить деталь в патроне» и «зажать деталь в патрон» можно объединить в один технологический комплекс «установить деталь в патроне и зажать»).

Если приемы объединяются не по принципу последовательности их выполнения, а по признаку единства (общности) какого-либо фактора, влияющего на их продолжительность, то речь идет о расчетных комплексах. Так, длительность времени на, установку и снятие детали одним и тени же

способом определяется, в основном, такими общими факторами, как вес и размер детали. Поэтому можно все приемы по установке и снятию детали объединить в один расчетный комплекс «установка и снятие детали».

Основные элементы трудового процесса — это трудовые приемы, охватывающие совокупность трудовых действий, состоящих из трудовых движений. Самые универсальные элементы трудового процесса - трудовые движения.

Исследования, проведенные НИИ труда в различных отраслях промышленности, показали, что при одинаковых условиях, составе и последовательности движений в трудовых действиях время на их выполнение практически одинаково. Так, затраты времени на выполнение трудового движения «взять предмет» весом до 3 кг одной рукой по группам предприятии различных отраслей промышленности составляли, (сек.):

в станкостроении – 0,68;

Трудовые движения, действия и приемы, их состав и последовательность выполнения формируют, определяют метод труда, т.е. способ выполнения трудового процесса. Отсюда вытекает важность анализа трудовых приемов, действий и, прежде всего, трудовых движений, как первичного, исходного и наиболее универсального элемента трудового процесса, с целью выявления лишних, менее эффективных движений, установления возможности их совмещения, изменения траектории и т.п. и на основе их совершенствования рационализировать сам трудовой процесс в целом и метод его выполнения. Многочисленные системы рационализации труда и микроэлементного нормирования основаны на тщательном изучении и анализе трудовых движений.